

第7章 旋转机械状态监控及故障诊断

7.1 例题

例 7-1 宣龙高速线材公司**年**月,发现精轧 22#轧机辊箱振动增大。下图是传动系统图。

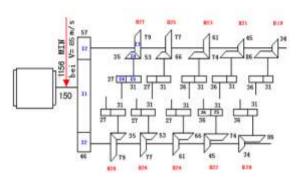

调出这一期间的在线监测与故障诊断系统的趋势图和频谱图。在 9 月 14 日的频谱图上明显看到 Z5/Z6 的啮合频率谱线。

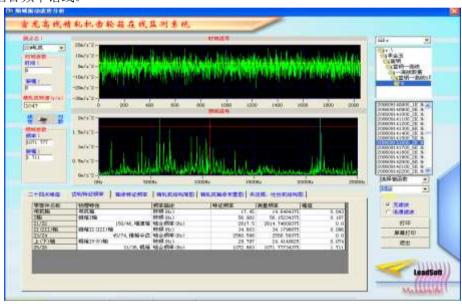

特征频率表 1(22#轧机 转速为 1047r/min, 谱图数据)

序号	故障信号 频率 (Hz)	计算特征 频率 (Hz)	振幅	绝对误差 (Hz)	相 对 误 差 %	可信度%	故障部位及性质分 析
1	1037.598	1037.593	1.281	0.005	0	100	Z5/Z6啮合频率一 锥箱II轴转频
2	1072.683	1071.773	1.711	0.91	0.085	100	Z5/Z6啮合频率
3	1105.957	1105.953	0.946	0.004	0	100	Z5/Z6啮合频率十 锥箱II轴转频
4	2143.555	2143.546	1.962	0.009	0	100	2倍Z5/Z6啮合频率

由特征频率表可见,22 架辊箱的 Z5/Z6 啮合频率(1072.6Hz=34.603HzX31 齿),振幅在 9 月 14 日为 1.71 m/s²,其两侧有较宽的边频带,间隔为 35.085 Hz,与锥箱 II 轴的转频(34.603 Hz)基本一致。

诊断结论:

- 1) 从频谱图上可看出,22#辊箱 Z5/Z6 啮合频率幅值比较突出且有上升趋势,在其两侧有边频出现,边频间隔分别为 35.085 Hz,与锥箱 II 轴的转频(34.603 Hz)基本一致,说明 22 锥箱 II 轴上的齿轮存在故障隐患。
- 2) 从时域波形中可以看出有轻微的周期性冲击信号,冲击周期为 0.028S,相应频率为 (1/0.028=35.71Hz),正好为 22 架锥箱 II 轴的转频(34.603 Hz)一致,这表明问题就出在 22 架锥箱 II 轴的齿轮上。
- 3) 建议厂方立即对 22 架锥箱 II 轴上的齿轮 Z5 (31 齿)进行检查。


事后复核:

厂方于 2006 年 11 月份对拆卸下的精轧 22 架进行检查,发现辊箱 II 轴上 Z5(31 齿)齿轮的轮齿已破损(见图 8-12 和图 8-13),与诊断分析结论相符。


当时厂方曾进一步问过:估计是什么性质的故障,能否继续生产?因为除了初期(9月14日及以后几天)边频带较宽,后期边频带有所收窄,加上振幅并不很高。所以判定为出现较严重的斑剥。在工程上,齿轮出现点蚀、斑剥,厂方都会选择继续使用。整个10月都看着振幅缓慢上升,直到11月份,换轧钢品种,才停产检查。因为是斜齿轮的缘故,所以振幅没有像直齿轮那样大。



例 7-2 2005 年 1 月 31 日,宣化钢铁公司高速线材轧机的 26 架出现振动异常。图 10 为高线轧机的传动机构示意图。

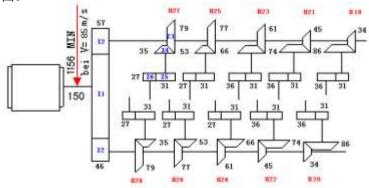

1) 频谱分析图:

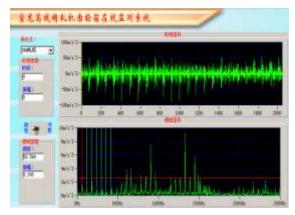


2) 数据分析:

表 1 数据分析表 (测量转速 1100rpm; 推导转速 1078.2rpm)


rè L	故障特征频率(Hz)		误差		振 幅	44. AT +# 34
序号	测量值	计算值	绝 对	相对	(m/S ²)	特征描述
1	58.594	58.594	0	0	3.245	锥箱I轴转频
2	117.188	117.188	0	0	1.508	锥箱I轴转频二倍频
3	180.664	175.782	4.882	2.8%	2.458	锥箱I轴转频的三倍频
4	239.258	234.376	4.882	2.1%	0.908	锥箱I轴转频的四倍频

3) 趋势分析:

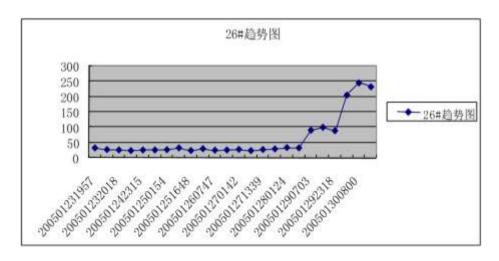


从振动有效值趋势图上可以看到振动是在1月29日开始上升的,说明故障发展很快。

4)特征频率趋势分析

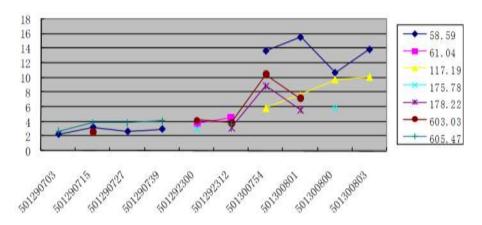


从 26 架特征频率趋势图中可以看到,I轴转频(58.59Hz)及 2 倍频(117.19Hz)的振幅也是在 1 月 29 日开始上升。

- 5) 当时的诊断结论与处理建议
- 1. 时域信号特征
- a) 26#架精轧机在 1 月 29 日柱状图(棒图 a、b、c,这里未给出)峰值开始报警,30 日报警值达 255;
 - b) 29 日时域信号发生严重畸变, 30 日时域信号完全紊乱;
 - c) 时域趋势图从 27 日的 22.6m/s² 急剧上升到 30 日的 245 m/s², 突变了 10 倍左右。

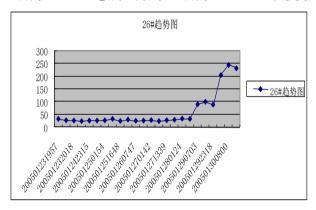

2. 频域信号特征:

- a) 出现 26#架精轧机锥箱 I 轴的转动频率(同时也是该轴轴承内圈旋转频率)及大量谐波,达 5000Hz 以上,这是典型的部件松动特征。
 - b) 58.59Hz 的振幅已经超过 10m/s²;

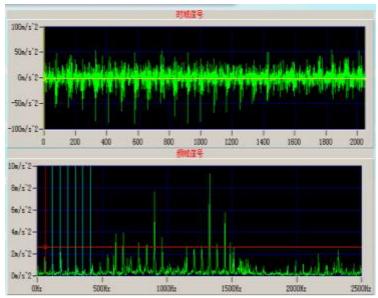

- 3. 该齿轮箱可能存在两种故障隐患:
 - a) I 轴轴承损坏 (可能性较大);
- b) 26 架底座刚度弱(有松动、裂纹等),有被外力所激起的振动。

实际情况

厂方接到报告后,立即组织检修。开箱后发现 1 轴 MRC—7126 KRD4S 轴承损坏。

(注:这个诊断报告中将锥箱 I 轴的转动频率及大量 谐波解释成典型的部件松动特征,实际是因为轴承破 损,造成 I 轴定心失效所致)



7.2 作业

- 1. 齿轮故障有哪些?
- 2. 齿轮箱检测的信号包括哪些成分?
- 3. 如何利用边频带进行故障诊断?
- 4. 滚动轴承失效形式?
- 5. 滚动轴承震动的频谱包括哪些?
- 6. 滚动轴承故障分析方法有哪些?